LASINAARMUJEN POISTO

SAW360 järjestelmä

Tekninen käyttöohje

Scratch Away®

VAIHE 1: VALMISTAUTUMINEN JA DIAGNOOSI

> Valmistelu

Puhdistaminen
Ennen Scratch A Way -naarmunpoiston aloittamista lasi on puhdistettava huolellisesti. Tämä voidaan tehdä erittäin hyvin lasinpuhdistusaineella (sopiva säämiskä sisältyy pakkaukseen).

Diagnoosi
Suurennuslasia voidaan käyttää naarmun tyypin määrittämiseen. Suurennuslasi suurentaa kuvaa 30 kertaa. Suurennuslasin tulee ensin avata ja sitä voidaan tarkentaa käyttämällä kiertonuppia.

Naarmuja on kahta tyyppiä:

A. Pinta- / hankaumanaarmu
B. Syvät naarmut

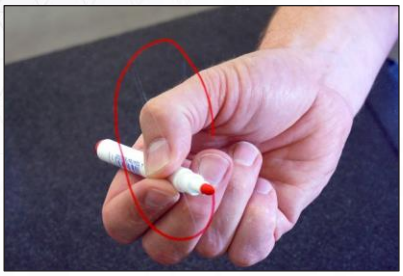

Merkintä
Jos mahdollista, merkitse naarmu(t) lasin takapuolelle mukana toimitetulla tussilla.

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

VAIHE 2: NAARMUN ARVIOINTI

> Arvioi, onko naarmun tyyppi korjattavissa

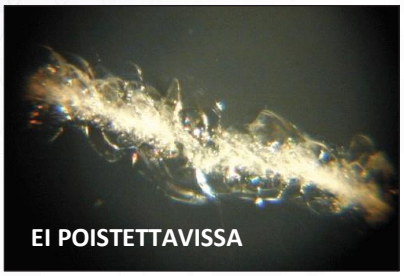

Pinta- / hankaumanaarmu

Pintanaarmujen poisto on mahdollista SAW360-järjestelmällä tai AIR ECO -järjestelmällä.
Tämä kuva näyttää pinta- / hankaumanaarmun. Tällaisen naarmun poistotyö voidaan suorittaa suoraan käyttämällä hienoa kiillotuslevyä. 90% kaikista naarmuista on pinta- / hankaumanaarmuja, jotka aiheutuvat lasin kosketuksesta lasiin.

Vinkki: Kun naarmu on kahden yllä olevan kuvan välissä, käytä ensin metallilevyä Velcro ja Pasta Red Heavy ennen kuin viimeistelet tavallisella Fine Disk Velcro:lla.
Varo: naarmun poistaminen vie huomattavasti enemmän aikaa.

Vinkki: Työskentele osissa, jos naarmu on pidempi kuin 7 senttimetriä.

Syvät naarmut

Tämä kuva näyttää syvän naarmun. Tällaisessa naarmussa lasipinnassa on vahinkoa naarmun lisäksi.

Tässä tapauksessa lasia on todellisuudessa kadonnut. Valitettavasti kadonnutta lasia ei voida lisätä, joten ainoa vaihtoehto syvän naarmun optiseksi poistamiseksi on ensin hioa enemmän materiaalia pois, kunnes olet samalla syvyydellä kuin naarmu.
Tästä eteenpäin aloitat hionnan ja kiillotuksen, kunnes pinta on jälleen läpinäkyvä.

Tällaisen poiston suorittamiseen Scratch a Way Red&Pink -tahna yhdessä terästyynyjemme ja hienon kiillotuslevyn kanssa toimii hyvin.

Huomio: Tällaisen naarmun poisto EI ole mahdollista ilman lasin pinnan muokkaamista!

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

VAIHE 3: VALMISTAUTUMINEN TOIMINTAAN

> SAW360 JÄRJESTELMÄ

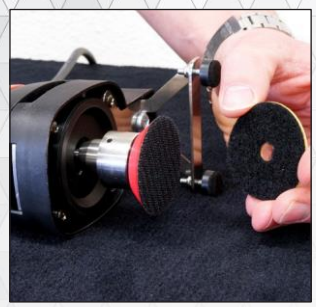

1] Asenna levykantaja koneeseen mukana toimitetulla lukitustapilla. Lukitsemalla käyttömekanismin lukitustapilla levykantaja voidaan ruuvata kiinni.

Huomio! Poista lukitustappi ennen koneen käyttöä.

2] Kiinnitä hienokiillotuslevy peruspäähän.

Huomio! Tämän tulisi tapahtua keskitetysti.

3] Aseta koneen pistoke pistorasiaan. Pääjännitteen on vastattava laattatyypissä ilmoitettua tehoa!

Huomaa, että lasin lämpötila on lähes sama kuin ympäristön lämpötila.

Kytke kone keskitasolle (esimerkiksi tason 3 ja 4 välillle).

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

VAIHE 4: NAARMUN POISTAMINEN

> SAW 360 JÄRJESTELMÄ

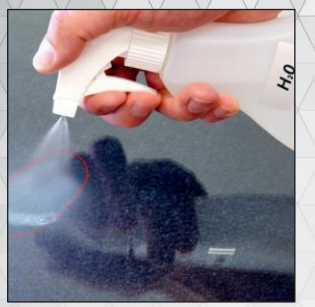

Kostuta naarmu suihkepullolla, joka on täynnä vettä.

- Kiillotettavan pinnan on oltava märkä, jotta kiillotusaine vapautuu tyynystä ja ylikuumeneminen estyy.
- Aseta kiillotuspää naarmun päälle.
- Käynnistä kone.
- Liikuta konetta hitaasti edestakaisin naarmun yli.
- Käytetty paine ei saa olla liian voimakas (Kiillotuslevyn tulisi pyöriä noin 65 kierrosta minuutissa lasilla).
- Kiillotuslevyn on pystyttävä pyörimään vapaasti. Levy muodostaa veden vaahdoksi, kun oikea lämpötila on saavutettu.
- Kiillotuslevyyn on kohdistettava johdonmukainen ja tasainen paine.
- Suihkuta usein pitääksesi työskentelyalueen märkänä.
- Pidä naarmu tarkasti levyn keskellä.
- Vältä työskentelyä kulmassa.
- Kiillotuslevyn on aina pysyttävä tasaisena lasipinnan kanssa.
- Välttääksesi ylikuumenemista tai kuivakäyntiä, älä kiillota naarmua yli 3 minuuttia kerrallaan. Ihanteellinen lämpötila on noin 65 astetta Celsiusta.

Karhenna tyyny hienolla hiekkapaperilla, kun tyyny on kuivahtanut, jotta voit vapauttaa ja optimoida tyynyssä olevien komponenttien toimintaa.

Huomio! Käyttämällä liian paljon vettä, materiaalin poistumisen vaikutus pysähtyy. Vähemmän vettä käyttämällä syntyy 'sumuisia ympyröitä' tai valkoisia viiruja. Yritä saada aikaan maitomainen neste työskennellessäsi.

Vinkki: Voit työskennellä ilman punaista kumikorkkia, jos haluat nähdä tuloksen välittömästi

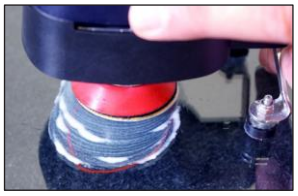

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

VAIHE 5: VIIMEISTELY JA PUHDISTUS

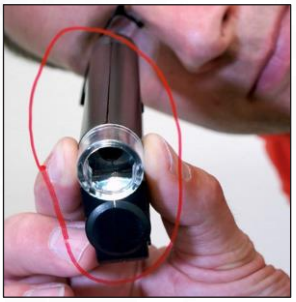

- Kiillotuksen jälkeen puhdista alue puhdistusaineella.
- Tarkasta huolellisesti.
- Jos naarmu ei ole vielä kokonaan poistunut, toista yllä mainitut vaiheet, kunnes toivottu tulos saavutetaan.

Tarkasta lopputulos.

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

AMMATTILAISVINKKEJÄ TÄYDELLISEEN TULOKSEEN

Pidä työympäristösi siistinä

Työskentele prosessien mukaisesti

Noudata aikatauluja

Käytä virallisia Scratch-A-Way tuotteita

Käsittele levyjä varovasti hyvän lopputuloksen takaamiseksi

Ole kriittinen

Harjoittele säännöllisesti

MENESTYS!

© copyright Scratch-A-Way bv 2018

Haluatko henkilökohtaista koulutusta?

Soita jälleenmyyjillesi tai ota yhteyttä pääkonttoriimme.

www.scratchaway.net

North East Trading Oy
www.ne-trading.fi

Matti Malin
+358 (0)400 594 205
matti.malin@kolumbus.fi

Mikko Malin
+358 (0)45 341 4342
mikko.malin@gmail.com

Scratch Away®